









Detalle lucernario
E: 1/50

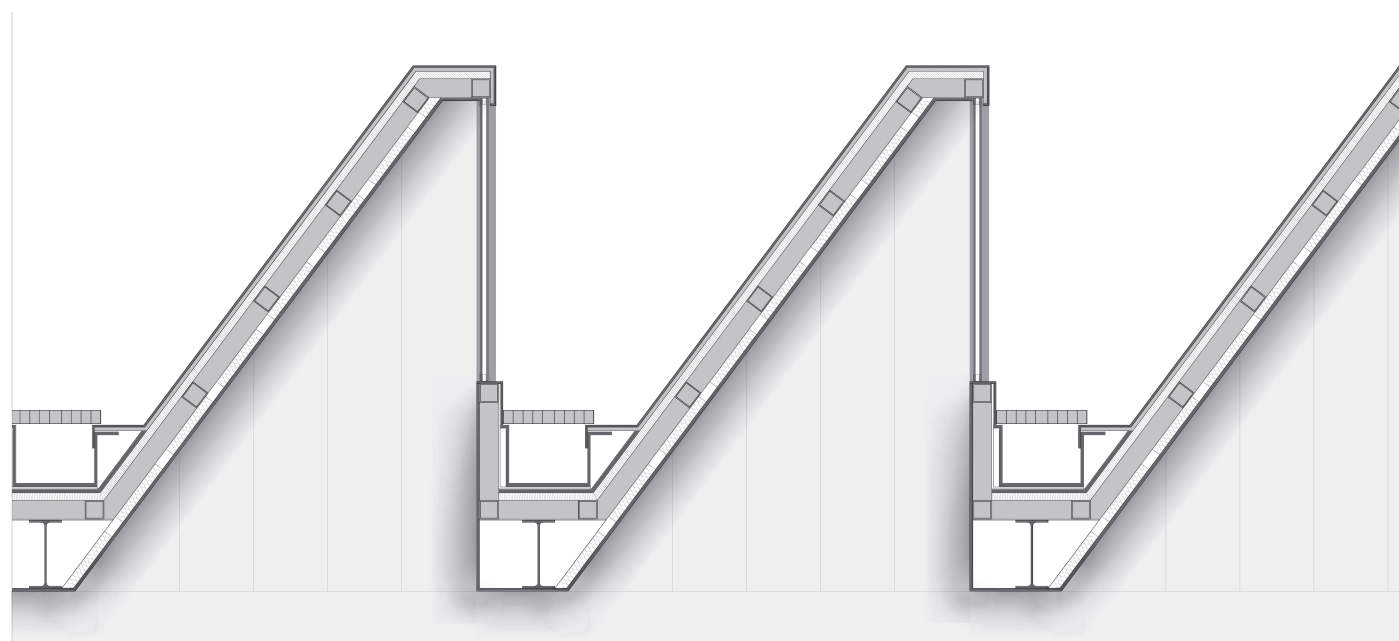



Detalle falsos techos
E: 1/50

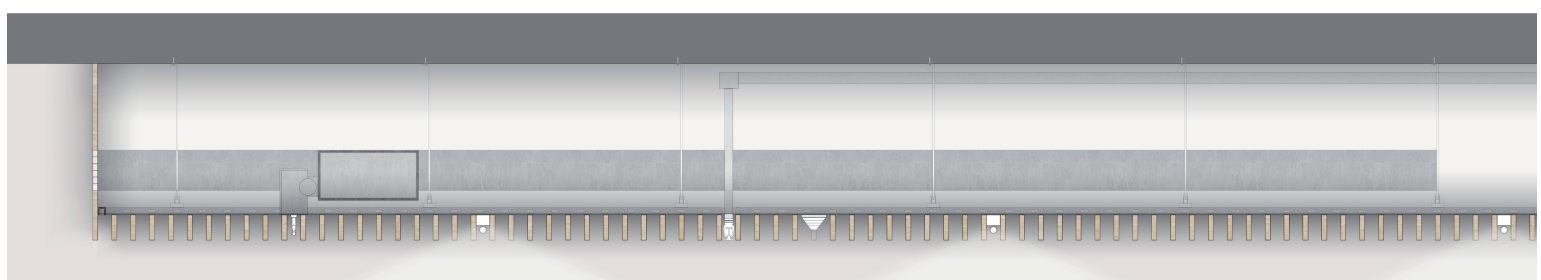

Detalle Fachada Sur
E: 1/50

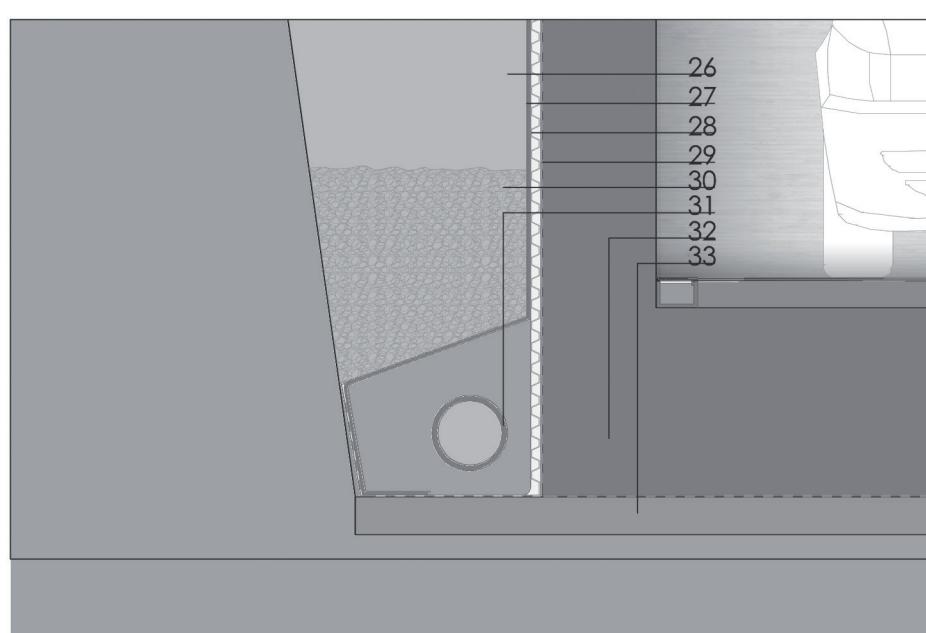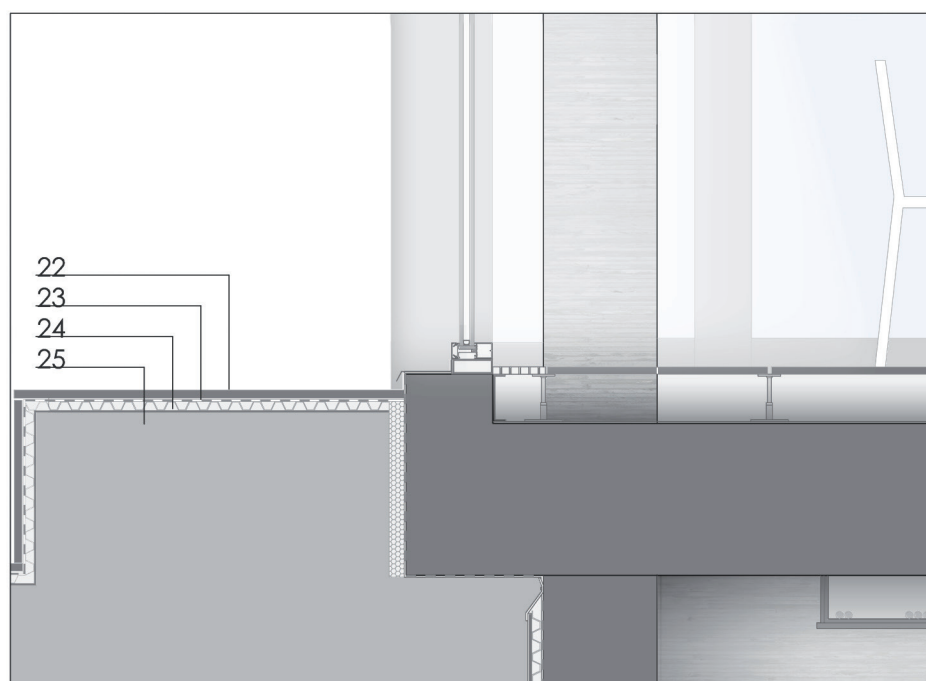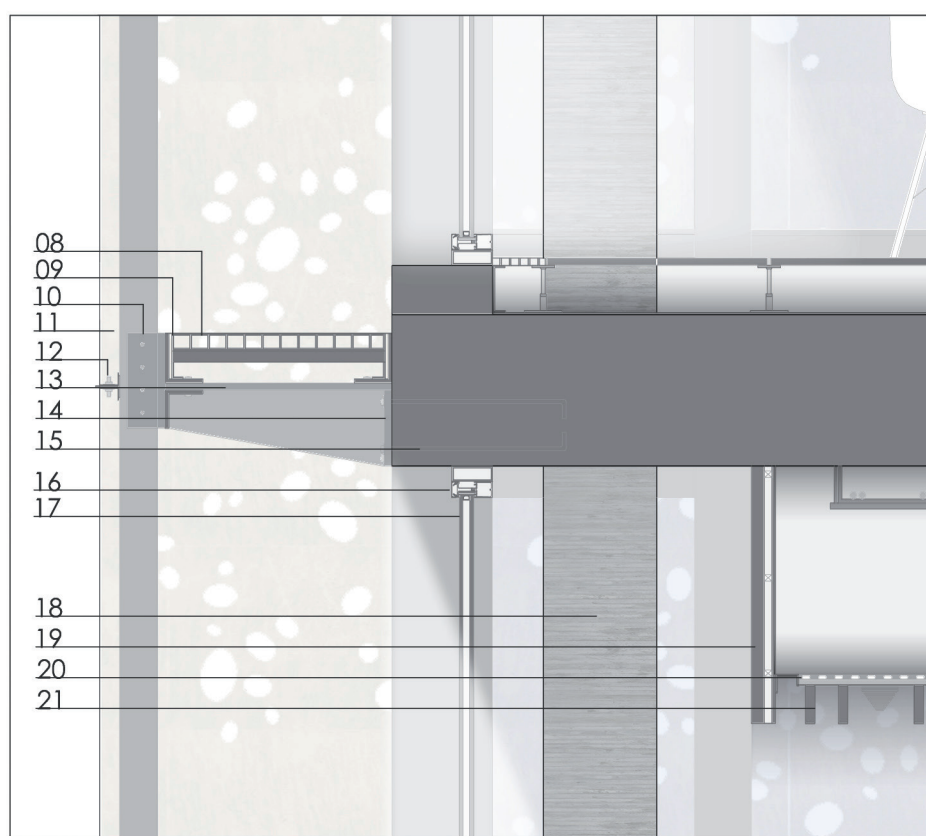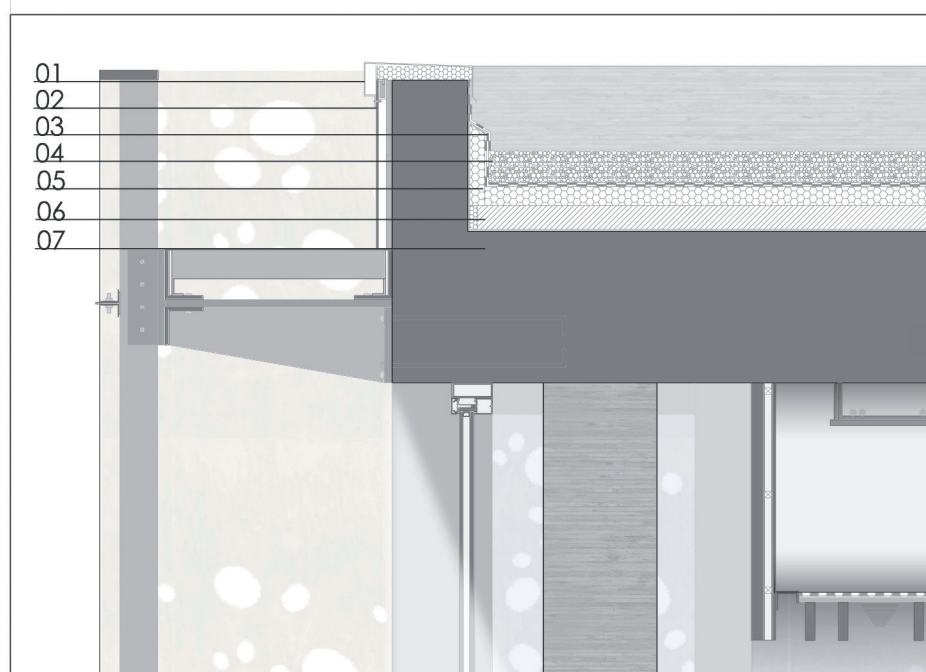

Detalle Fachada Tipo
E: 1/20

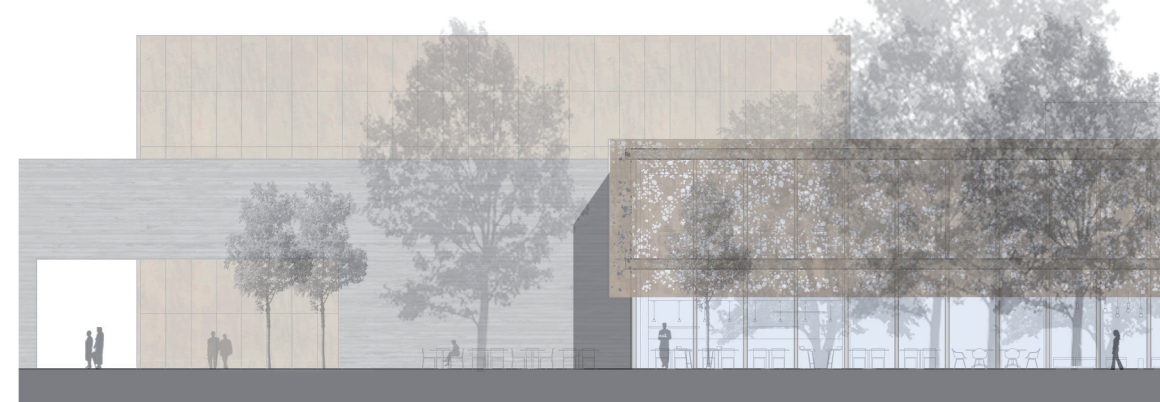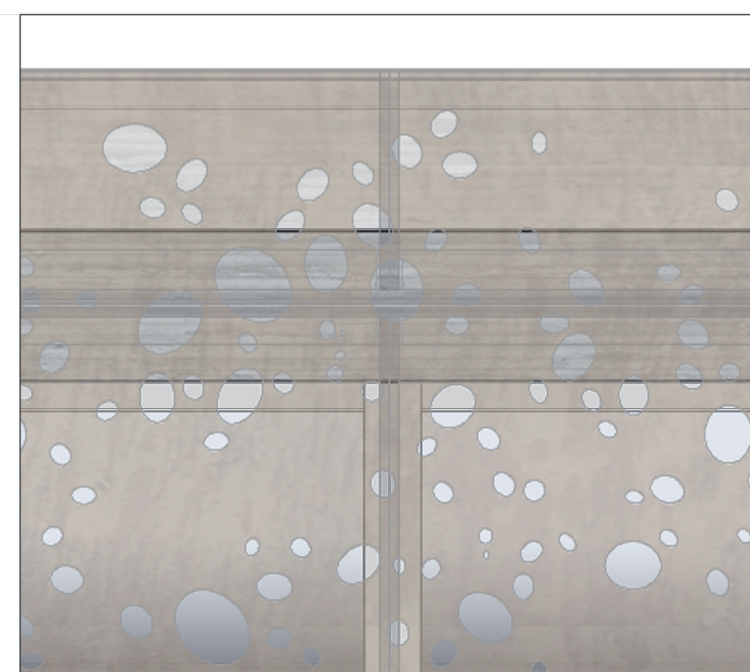

CUBIERTA

- 01. Alardilla de aluminio
- 02. Chapa metálica remate frente de forjado
- 03. Lámina impermeable
- 04. Capa de gravas
- 05. Asiento térmico roofmate
- 06. Hormigón de pendientes
- 07. Forjado unidireccional

ENVOLVENTE

- 08. Pasarela de mantenimiento. Tramex
- 09. Perfil en L acero galvanizado
- 10. Perfil en U acero corten
- 11. Malla perforación variable acero corten
- 12. Fijación metálica de montantes
- 13. Ménsula alta resistencia. Acero galvanizado
- 14. Pletina de unión a ménsula.
- 15. Pernos de fijación

CERRAMIENTO Y FALSO TECHO







- 16. Carpintería de aluminio extrusionado y adonizado
- 17. Vidrio climat e-6+12+6
- 18. Pilar de hormigón visto
- 19. Panelado frontal falso techo
- 20. Subestructura metálica sujeción falso techo
- 21. Techo suspendido lamas de madera

PAVIMENTO EXTERIOR

- 22. Pavimento exterior hormigón
- 23. Lámina impermeable
- 24. Filtro geotextil
- 25. Terreno natural compactado

CIMENTACIÓN

- 26. Drenaje de Gravas
- 27. Lámina antipunzonamiento
- 28. Filtro geotextil
- 29. Lámina impermeabilizante
- 30. Gravas espesor variable
- 31. Tubo de drenaje
- 32. Losa de hormigón
- 33. Hormigón de limpieza

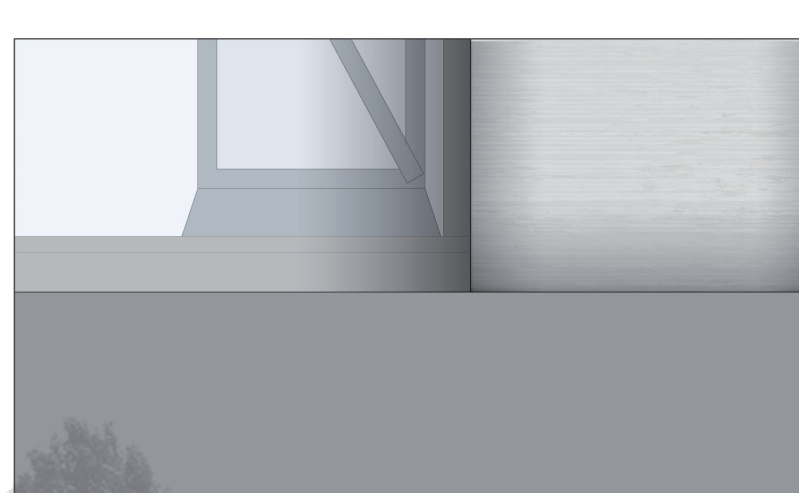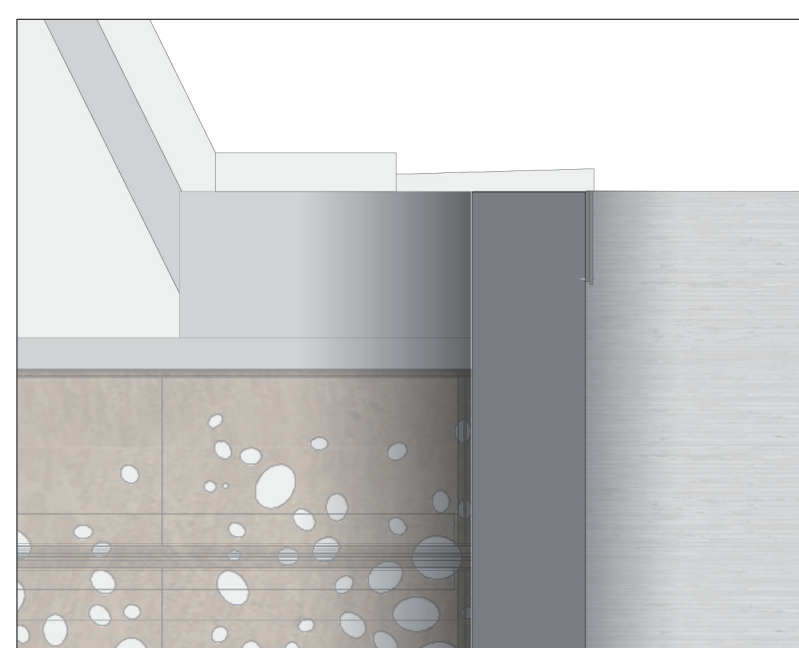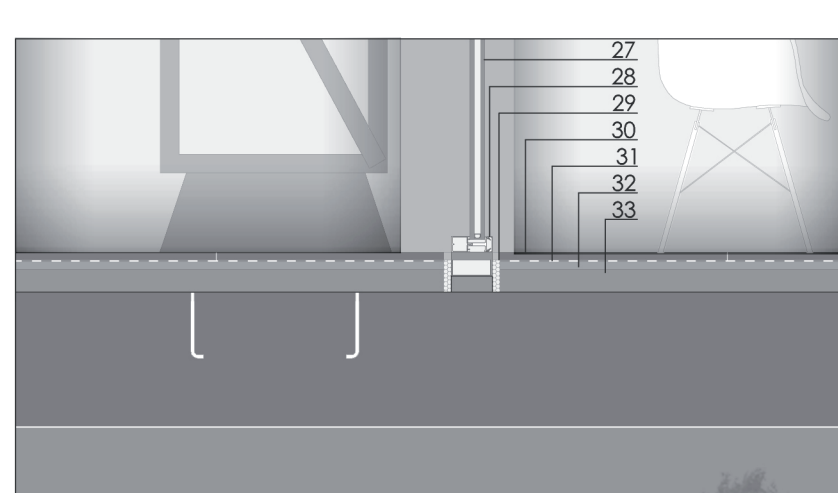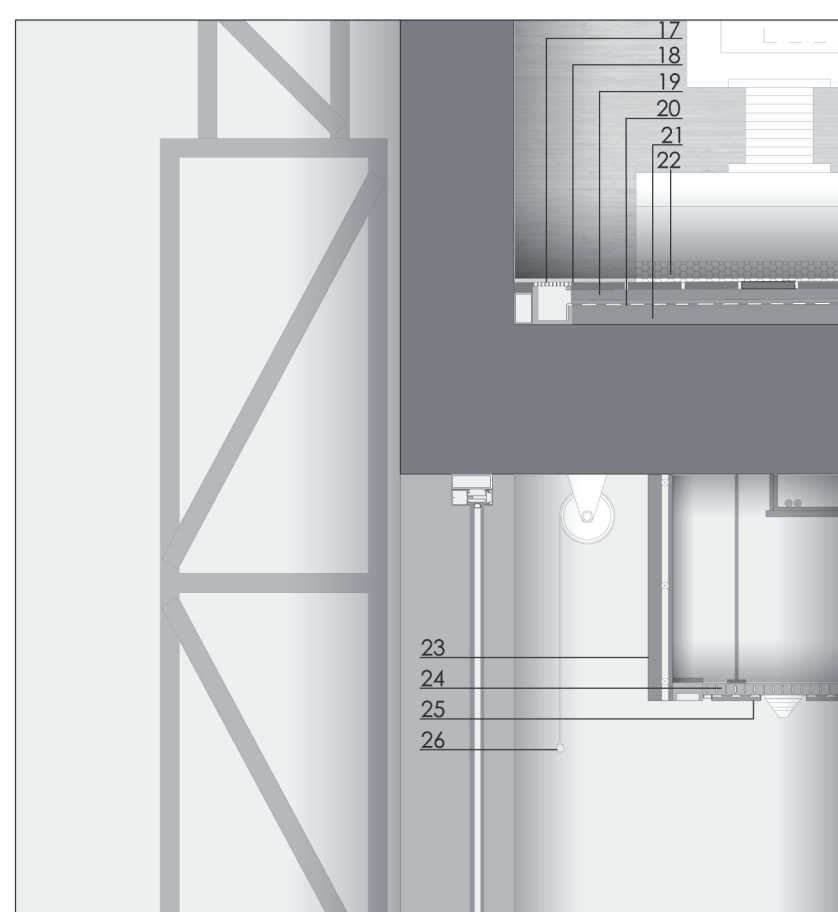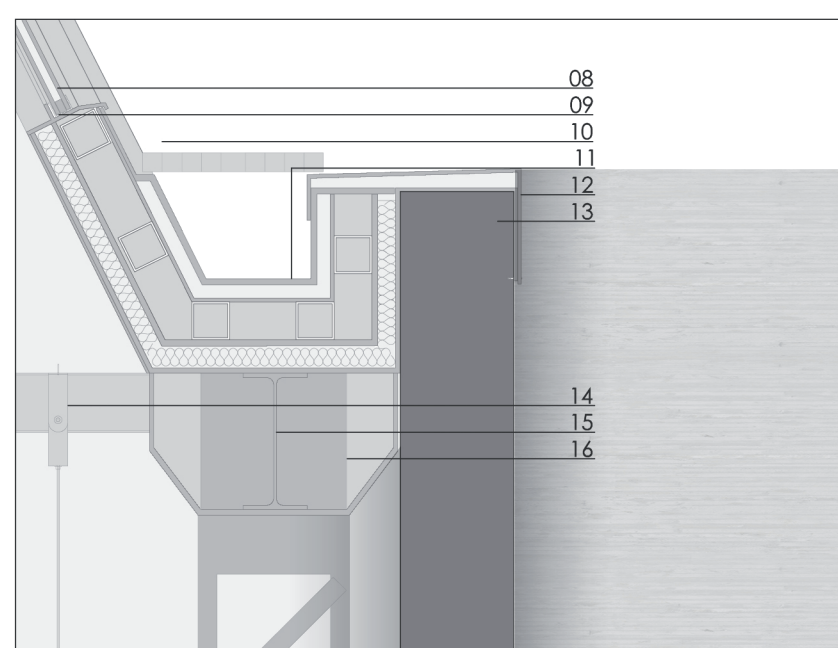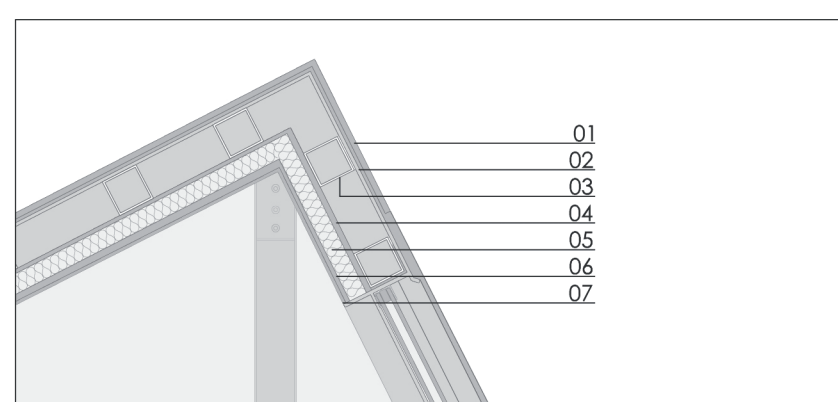

LUCERNARIO

- 01. Remate de cumbrera en aluminio
- 02. Chapa aluminio adonizado
- 03. Subestructura metálica
- 04. Tablero aglomerado hidrófugo
- 05. Asiento térmico roofmate
- 06. Tablero de madera
- 07. Aluminio lacado blanco mate
- 08. Vidrio climat e-6+12+6
- 09. Carpintería de aluminio

CANALÓN

- 10. Rejilla
- 11. Canalón en acero anodizado
- 12. Alardilla de aluminio
- 13. Muro de Hormigón armado
- 14. Asiento térmico roofmate
- 15. Viga IPE 360 (soporte lucernario)
- 16. Pletinas de reparto

PAVIMENTO EXTERIOR





- 17. Canalón perimetral
- 18. Pavimento cubierta. Terrazo
- 19. Mortero de agarre
- 20. Lámina impermeable
- 21. Hormigón de pendientes
- 22. Amortiguador antivibratorio

CERRAMIENTO Y FALSO TECHO



- 23. Panelado frontal falso techo
- 24. Subestructura metálica sujeción falso techo
- 25. Techo suspendido lamas metálicas
- 26. Estor enrollable motorizado

PAVIMENTO Y PARTICIÓN INTERIOR

- 27. Carpintería de aluminio extrusionado y adonizado
- 28. Vidrio climat e-6+12+6
- 29. Material compresible. Sellado de silicona
- 30. Baldosa cerámica beige 120x60 cm
- 31. Lámina impermeable
- 32. Mortero de agarre
- 33. Hormigón de pendientes

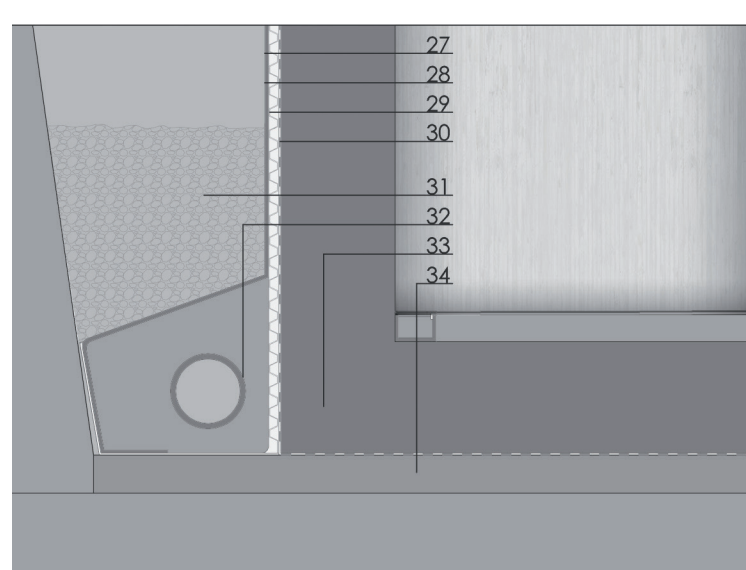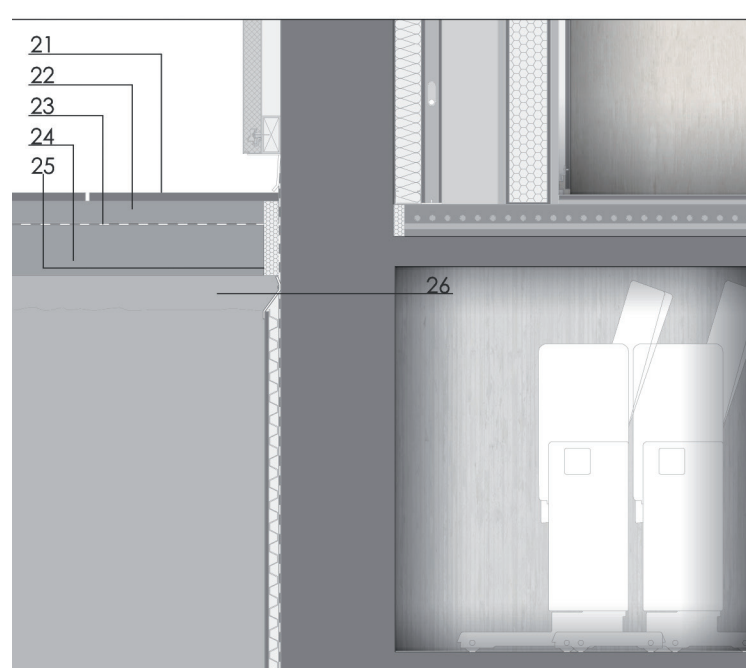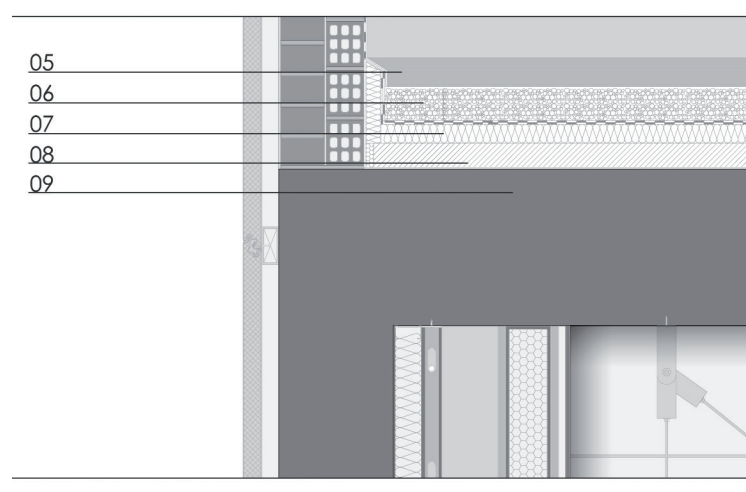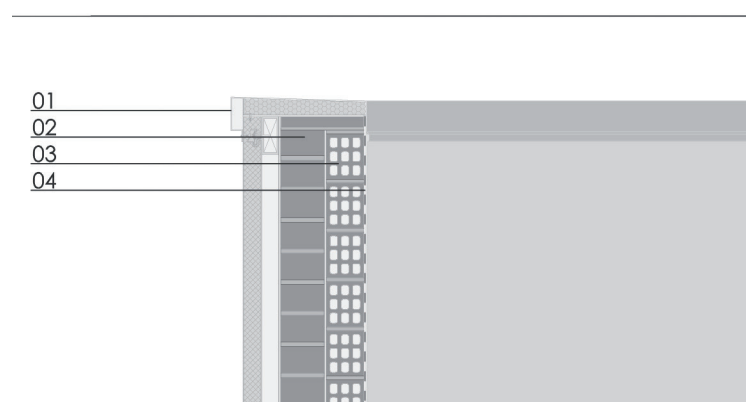

Detalle Fachada Auditoria
E: 1/20

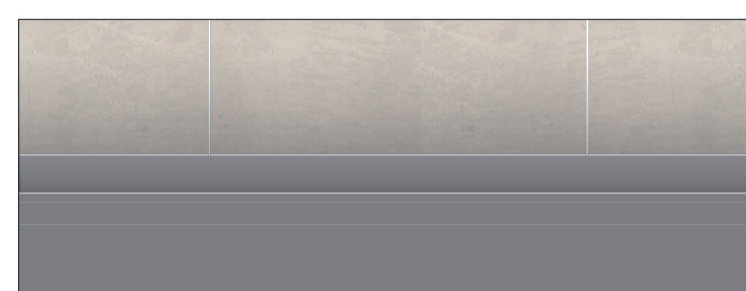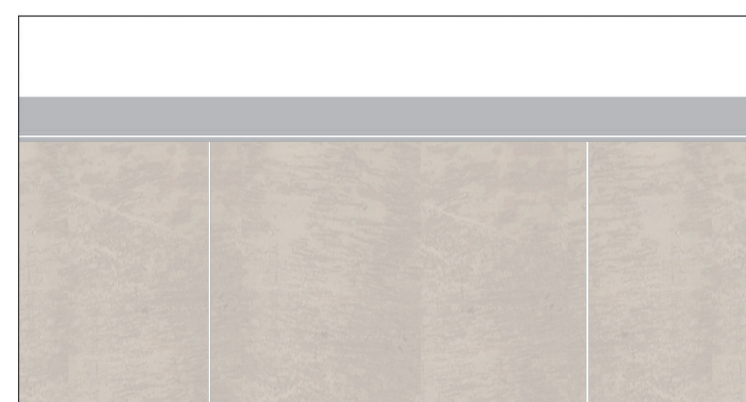

CUBIERTA

- 01. Alardilla de aluminio
- 02. Ladrillo macizo de medio pie
- 03. Ladrillo hueco triple
- 04. Lámina impermeable
- 05. Chapa metálica. Remate antepecho
- 06. Capa de gravas
- 07. Asiento térmico roofmate
- 08. Hormigón de pendientes
- 09. Forjado unidireccional. Auditorio (vigas de gran canto)

FALSOS TECHOS

- 10. Trantes para anclaje falso techo
- 11. Techo acústico auditorio
- 12. Sistema de iluminación orientable

FACHADA

- 13. Panelado exterior. Recubrimiento en acero corten
- 14. Muro de hormigón armado
- 15. Asiento térmico
- 16. Estructura auxiliar de aluminio
- 17. Aslamiento acústico
- 18. Anclaje mecánico (panelado interior)
- 19. Panelado en madera de haya
- 20. Anclaje mecánico de acero (panelado exterior)

PAVIMENTO EXTERIOR

- 21. Pavimento exterior hormigón
- 22. Formación de pendientes
- 23. Lámina impermeable
- 24. Solera de hormigón
- 25. Poliestireno expandido
- 26. Terreno natural

CIMENTACIÓN

- 27. Drenaje de Gravas
- 28. Lámina antipunzonamiento
- 29. Filtro geotextil
- 30. Lámina impermeabilizante
- 31. Gravas espesor variable
- 32. Tubo de drenaje
- 33. Losa de hormigón
- 34. Hormigón de limpieza



Detalle Encuentro Macosa - Muro tipo
E: 1/20

